

KUNDENDIENSTINFORMATION



Empfänger: Werkvertreter Importeure	Betrifft: 2600 D	Information Nr. 1/78
		Ablage
		Datum Juni 1978

VKDT-Gehring/is

WICHTIG!

Hydraulikaggregat 90.11.570

Beim doppelwirkenden Hydraulikaggregat sind vereinzelt Fälle von Überhitzung aufgetreten. Bitte prüfen Sie in diesem Falle den vorgeschriebenen Steuerweg wie folgt:

- 1, Fahren Sie über die Betätigung die Hydraulik auf "Senken" und messen Sie den Abstand "a" zwischen der Schraubenunterkante und dem Anschlagbügel.
Hierbei ist zu beachten, daß die Abkröpfung der Schaltstange unterhalb des Steuerschiebers kurz über den Totpunkt geht, damit die Schwimmstellung gewährleistet ist.
- 2, Danach die Hydraulik auf "Neutral" bringen und den Abstand nochmals messen ("b")
- 3, Die Differenz zwischen "a" und "b" muß 5 mm betragen (Toleranz - 0,5 mm)
- 4, Wenn dies nicht der Fall ist, kann der notwendige Weg durch Verstellung der Schaltstangenführung 25.56.013 erreicht werden. (siehe "c") Lösen Sie die Befestigung "d" und "e" und verschieben Sie die Führung je nach Bedarf nach oben oder unten.
- 5, Sollte trotz korrekter Einstellung eine Überhitzung des Aggregates auftreten, müssen Sie sich an den zuständigen Bosch-Dienst wenden.

Mit freundlichen Grüßen
GUTBROD-WERKE GMBH
KUNDENDIENSTLEITUNG

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'John', with a horizontal line underneath.



